

Предупреждение об ответственности

Мы дорожим своей репутацией и на всех этапах проводим контроль качества выпускаемой продукции. Обратите внимание, что мы не несем ответственность за повреждение фресок из-за ненадлежащего хранения, либо непрофессиональной поклейки фресок.

Хранение и проверка фресок до поклейки.

До монтажа фрески следует хранить в горизонтальном положении вдали от отопительных приборов. Перед поклейкой выдержите рулоны в помещении при комнатной температуре 2-3 часа. Для проверки фресок перед монтажом разложите их на чистой и сухой поверхности, проверьте размеры и определите последовательность поклейки полотен (если их несколько).

В случае выявленного брака изготовление новых обоев за счет производителя возможна только в том случае, если Вы еще не пытались их поклеить!

Производственным браком являются:

- дефекты печати;
 - несоответствие заданным размерам;
 - несоответствие цвета на обоях и на цветопробе (при ее наличии).
- Несовпадение цвета на фресок и на мониторе браком не является.

Инструменты для монтажа



1.



2.



3.



4.



5.



6.

1. шерстяной валик с мелким ворсом для нанесения клея;
2. кисточка для нанесения клея в труднодоступные места;
3. канцелярский нож для обрезки фресок;

4. металлический шпатель для обрезки;
5. чистая тряпка или губка;
6. резиновый обойный валик.

Условия поклейки

- комнатная температура 18–25 С°;
- окна закрыты и нет сквозняков;
- отключены кондиционеры, вентиляторы, увлажнители и обогреватели;
- функция “теплый пол” должна быть выключена;
- влажность внутри помещения не больше 60%.

Подготовка стен и замеры

Все углы должны быть строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка выведена по уровню, пол и потолок горизонтальны и параллельны друг другу.

На оклеиваемой поверхности не должно быть сетки «Паутинки» (стекловолокно).

Стены для поклейки должны быть сухими, чистыми и ровными.

На стены необходимо нанести грунтовку глубокого проникновения.

После того, как были произведены замеры поверхностей, которые будут оклеиваться фресками, к этим размерам рекомендуется добавить припуски (запасы). Если планируется оклейка целой стены, надо добавить не менее 5 см по ширине и по высоте.

[Более подробные рекомендации по замерам и подготовке стен к оклейке на сайте www.ndecor.ru](http://www.ndecor.ru)

Нанесение клея

Мы рекомендуем использовать готовый клей компании «Pufas Обойный клей ОК» или «Pufas Glutolin GLS».


Нанесите равномерно на стену клей с помощью шерстяного валика с мелким ворсом, на обои клей не наносите. Для лучшего результата рекомендуется начинать поклейку через 10-15 минут после нанесения клея на стену. Обязательно проверьте, не появилось ли участков на стене, где клей подсох. Подсохшие участки нужно еще раз промазать клеем, иначе там могут образоваться воздушные пузыри. Не наносите клей сразу на большую площадь, так как он может высохнуть раньше. Рекомендуемая площадь нанесения 2 метра по ширине.

Время полного высыхания фресок 24 часа.

Поклейка фресок

- Перематывайте фрески с тубуса в отдельный рулон изображением внутрь.
- Поставьте рулон с фресками вертикально в том месте, от которого вы планируете начать наклеивание фресок.
- Если планируется оклеить две стены с одним общим углом, то необходимо начинать клеить от угла оба полотна поочередно.
- Разверните рулон на длину 1-1,5 м.
- Прижмите полотно фресок к стене, на которую нанесен клей, так, чтобы сверху и снизу намеченного края фресок оставалось по 2,5-5 см для дальнейшей обрезки.
- Разглаживайте полотно фресок с помощью резинового обойного валика. Нельзя разглаживать фрески руками или тряпкой.
- Следить за тем, чтобы усилия по разглаживанию фресок были равномерными по всей ширине и высоте.
- После поклейки и разглаживания всего полотна необходимо тщательно прокатать всю поверхность фресок с помощью обойного резинового валика (прокатывать обои нужно до тех пор, пока не исчезнут характерные щелчки от разглаживания воздушных пузырей).
- При поклейке бесшовных фресок дверные и оконные проемы заклеиваются с последующим вырезанием излишков по контуру проемов. Наличники вокруг дверей должны быть заранее сняты.

Инструкция по поклейке бесшовных фресок

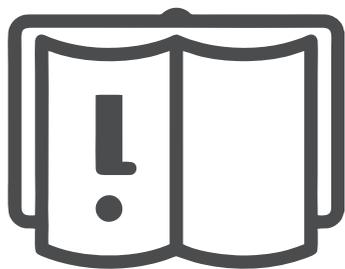

Обрезка фресок

- Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи острого канцелярского ножа и металлического шпателя
- Разгладьте резиновым валиком фрески вокруг дверных и оконных проемов.
- Прорежьте во фресках проемы с отступом около 5 см с каждой стороны. После полного высыхания обрежьте лишние отступы. Особое внимание следует обратить на остроту ножа. При недостаточной остроте лезвия ножа края фресок будут махриться.

Рекомендации

- Постоянно следите за остротой канцелярского ножа. Меняйте даже слегка затупившееся лезвие.
- При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность фресок. Клей оставляет пятна и не гарантируется их полное удаление.
- Клей может быть удален при помощи влажной тряпки. Не растирайте клей по полотну.
- Весь выступающий клей должен быть немедленно удален до того, как он высохнет.

С 2012 года в состав компании «Невский Плакат» входит магазин печатного оформления «Невский Декор». Это онлайн магазин интерьерной и широкоформатной печати для внутреннего оформления помещений и изготовления рекламы.



Магазин интерьерного оформления

«Невский Декор»
+7 (812) 243-00-53
+7 (921) 862-81-91
info@ndecor.ru

Адрес:

198096, Санкт-Петербург,
Кронштадтская улица, 9, корпус 4,
(Бизнес-центр «К9»), 5 этаж,
офис 501 **«Невский Плакат»**
офис 515 **«Невский Декор»**

Режим работы:

Пн. — Пт. Сб. — Вс.
С 10:00 до 19:00 **Выходные дни**

Рекламно-производственная компания

«Невский Плакат»
+7 (812) 243-00-57
+7 (495) 646-77-10
info@nplakat.ru